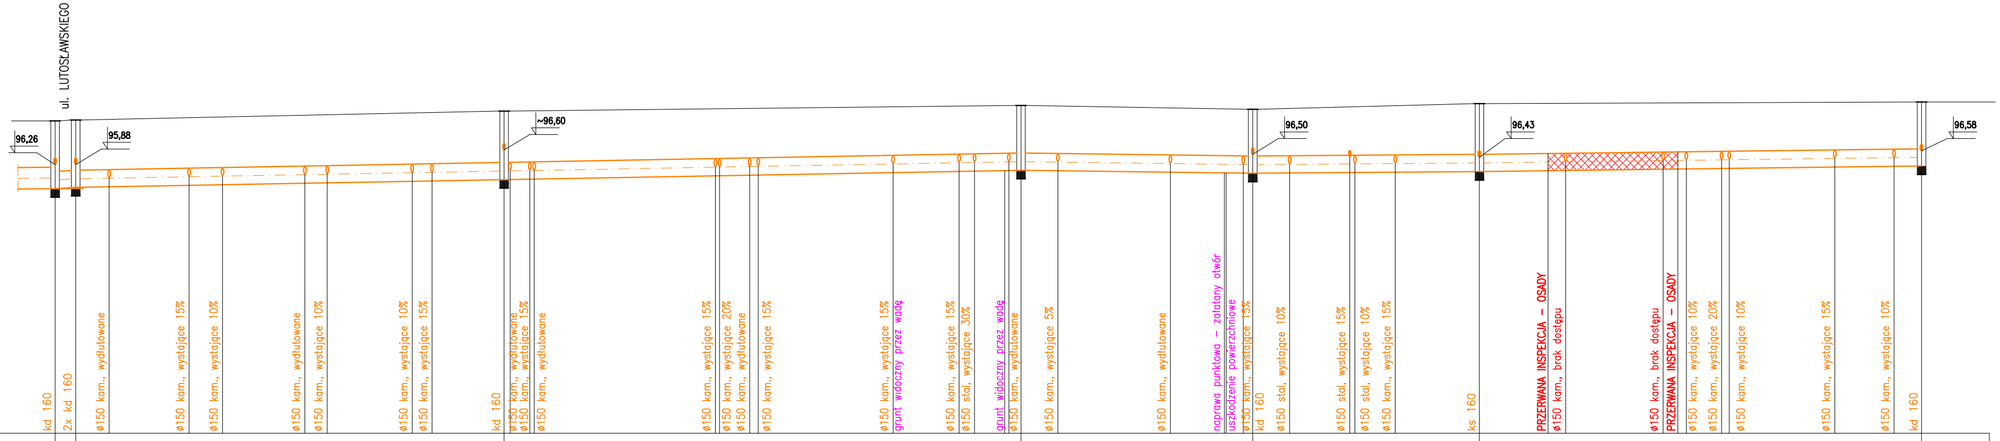
ul. LUTOSŁAWSKIEGO
96,26
95,88
~96,60
96,50
96,43
96,58
kd 160
2x kd 160
ø150 kam., wydłużowane
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wydłużowane
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wystające 15%
kd 160
ø150 kam., wydłużowane
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 20%
ø150 kam., wydłużowane
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 15%
grunt wdoczny przez wodę
ø150 kam., wystające 15%
grunt wdoczny przez wodę
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 30%
grunt wdoczny przez wodę
ø150 kam., wydłużowane
ø150 kam., wystające 5%
ø150 kam., wydłużowane
naprawa punktowa - zdatany otwór
uszkodzenie powierzchniowe
ø150 kam., wystające 15%
kd 160
ø150 stal. wystające 10%
ø150 stal. wystające 15%
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wystające 15%
ks 160
PRZERWANA INSPEKCJA – OSADY
ø150 kam., brak dostępu
ø150 kam., brak dostępu
PRZERWANA INSPEKCJA – OSADY
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wystające 20%
ø150 kam., wystające 10%
ø150 kam., wystające 15%
ø150 kam., wystające 10%
kd 160

p.p.90,00m n.p.m.

| | | |